

DHV-Sicherheitshinweis, Gleitschirm-Gurtzeuge mit Reißverschluss-Rettungsgeräte-Container 8/2022

Potenziell betroffen sind Gurtzeuge mit 2 Reißverschlüssen, bei welchen ein separater Zip den Rettungsgerätecontainer verschließt.




Abbildungen, Beispiele: (hauptsächlich) Zip 2 verschließt den Rettungsgeräte-Container



Abbildungen: Um die einwandfreie Retter-Auslösung sicherzustellen, muss sich der Reißverschluss-Schlitten des Rettungsgeräte-Container-Zips so in seiner „Zip-Garage“ befinden, wie hier gezeigt. Bitte die jeweilige Betriebsanleitung beachten.

Ist das der Fall, öffnet der Zip bei der Auslösung des Rettungsgeräte-Innencontainers problemlos.

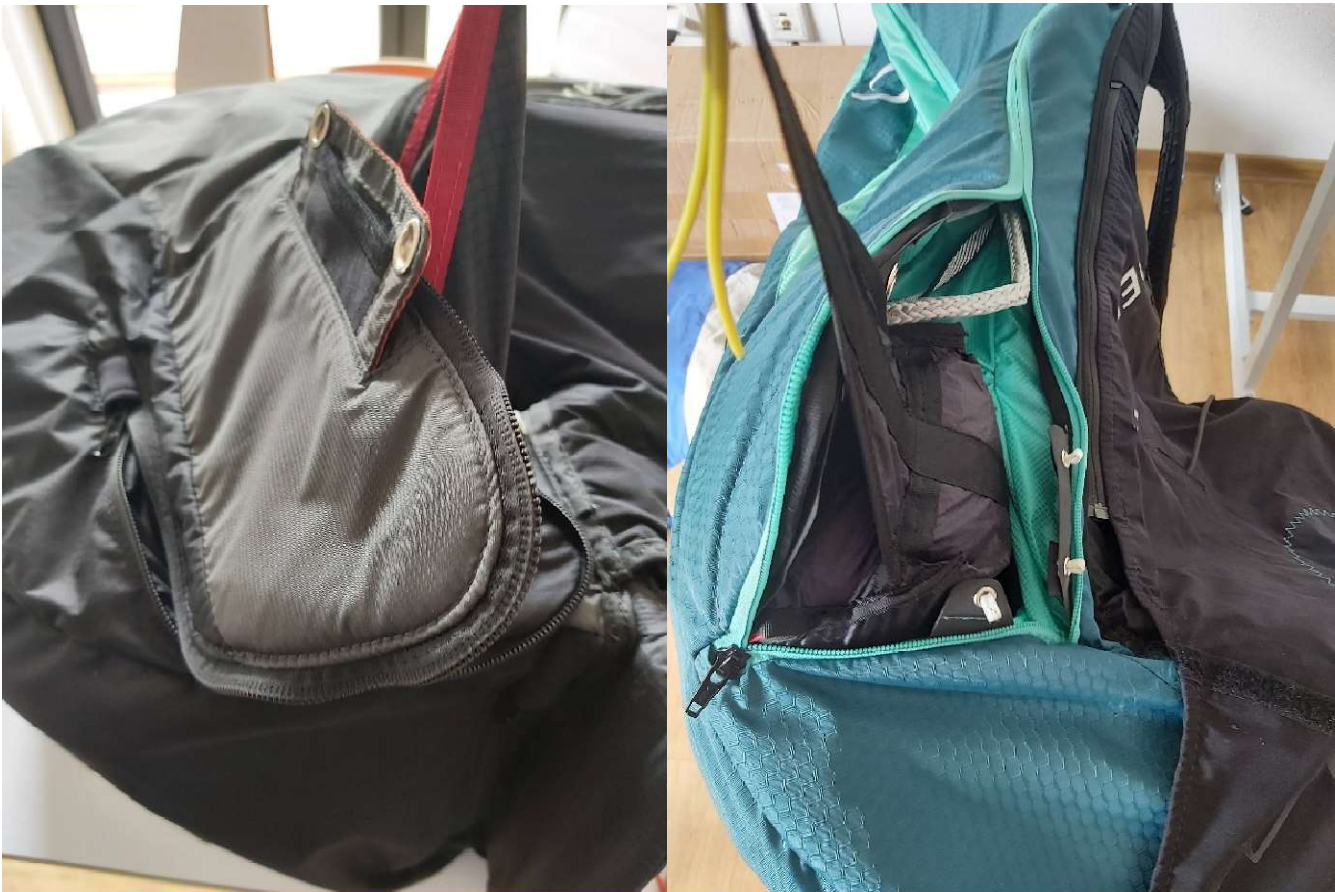

Abbildungen: Problemlose Öffnung des Containers bei korrekter Zip-Montage

Es kann jedoch vorkommen, z.B. nach einer Landung auf dem Protektor oder durch Unachtsamkeiten beim Handling mit dem Gurtzeug, dass der Zip-Schlitten nicht mehr in seiner „Zip-Garage“ ist und sich der Reißverschluss teilweise geöffnet hat. Das kann gefährliche Folgen haben, weil die Retter-Auslösung dann erschwert oder ganz blockiert sein kann.

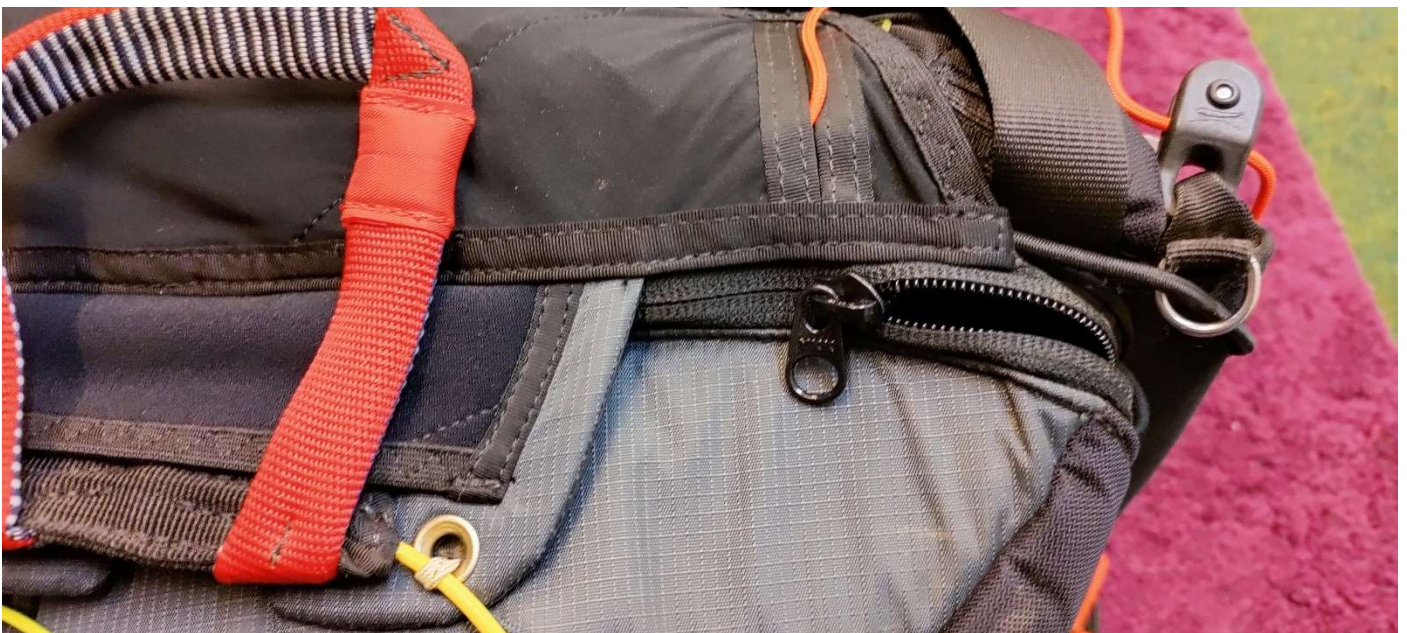


Abbildung: Teilweise geöffneter Zip



Abbildungen: Erschwerte oder blockierte Auslösung des Retters durch den teilweise geöffneten Zip

Sicherheitshinweis

Die korrekte Position des Rettungsgeräte-Container-Zips in seiner „Zip-Garage“ sollte vor jedem Start überprüft werden (Vorflugcheck). Fällt ein teilweise geöffneter Zip bei anderen Piloten auf, sollten diese unbedingt darauf hingewiesen werden.

